



Le saviez-vous?

LES INJECTEURS DE CARBURANT NAPA ECHLIN ALLIENT QUALITÉ ET FIABILITÉ ESSENTIELLES AUX SYSTÈMES D'ALIMENTATION EN CARBURANT ÉVOLUÉS D'AUJOURD'HUI

Témoin d'anomalie allumé / problèmes de fonctionnement des véhicules GM

Symptômes liés au fonctionnement

- Démarrage difficile
- Ralenti irrégulier
- Ratés d'allumage

Causes de défaillance

- Manque d'entretien préventif
- Injecteur obstrué

UTILISER L'INJECTEUR NAPA ECHLIN 2-38765 POUR LES VÉHICULES SUIVANTS équipés d'un moteur de 3,1 L ou de 3,4 L
Buick Century, Le Sabre, Park Avenue, Regal 2000-2004
Buick Rendezvous 2002-2004
Pontiac Aztek 2001-2004
Pontiac Montana 2002-2004
Communiquez avec votre détaillant NAPA pour tout autre véhicule GM concerné.

Solution NAPA Echlin

- Remplacer l'injecteur de carburant actuel par l'injecteur de carburant NAPA Echlin 2-38765 et utiliser une graisse diélectrique sur les deux cavités femelles de la borne.
- Utiliser régulièrement le service de nettoyage d'injecteurs de carburant NAPA Echlin Pro Clean^{MC}.

CONSEIL TECHNIQUE :

Au moment de remplacer le joint torique de l'injecteur de carburant, s'assurer d'installer le joint torique brun à la position inférieure. Le joint torique inférieur de l'injecteur de carburant utilise un collier de nylon appelé « support de joint torique », qui sert à positionner correctement le joint torique sur l'injecteur de carburant. S'assurer d'utiliser le support de joint torique, faute de quoi le joint torique d'étanchéité risque de se déplacer sur l'injecteur de carburant au moment d'installer la rampe d'injection de carburant. Un joint torique qui n'est pas bien assis peut entraîner une fuite de dépression et des problèmes de fonctionnement.

Si une partie du système d'alimentation en carburant est enlevée, s'assurer qu'il n'y a pas de fuites de carburant. Pour ce faire, mettre le contact pendant deux secondes, couper le contact pendant dix secondes, puis remettre le contact. Vérifier ensuite tous les raccords afin d'y déceler toute fuite.



NAPA Echlin 2-38765

Équipement d'origine



NAPA Echlin

BELLE APPARENCE. BON AJUSTEMENT. BON RENDEMENT.
L'OURS EST DE RETOUR

